

**Arbeitsgemeinschaft  
Immissionsschutzbeauftragter  
S21 & WeU**

bearbeitet durch:  
FRITZ GmbH  
Fehlheimer Str. 24 □ 64683 Einhausen  
Telefon (06251) 9646-0  
Telefax (06251) 9646-46

E-Mail: [info@fritz-ingenieure.de](mailto:info@fritz-ingenieure.de)  
[www.fritz-ingenieure.de](http://www.fritz-ingenieure.de)

Bericht Nr.: **97712-AME-1.17**  
Datum: **24.08.2015**

Auftraggeber:

**DB Projekt  
Stuttgart – Ulm GmbH  
Räpplenstraße 17  
70191 Stuttgart**

Sachbearbeiter:

**Dipl.-Ing. Johannes Gauer**

Qualitätskontrolle:

**Dipl.-Phys. Magnus Holz**

Umfang des Dokumentes

Textteil: 4 Seiten

Anhang : 4 Seiten

**MESSBERICHT - ERSCHÜTTERUNGEN****Bauvorhaben:**

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,  
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,  
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenbindung

**Planfeststellungsabschnitt:**

Planfeststellungsabschnitt 1.1  
Talquerung mit neuem Hauptbahnhof  
Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

**Untersuchungsumfang:**

Messtechnische Erfassung und Überwachung von  
Schwingungseinwirkungen aus den Bauarbeiten im  
Immissionsbereich IB-E1 „Sängerstraße“  
(Messpunkt IB-E1, Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart)

**Messzeitraum:**

17.08.2015 bis 24.08.2015 (KW 34)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sachverhalt und Aufgabenstellung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Messergebnisse</b>	<b>3</b>

## Anhänge

Anhang 1.1	graphische Darstellung der Messwerte in KW 34
Anhang 1.2	statistische Auswertung der Messwoche in KW 34
Anhang 2.1	statistische Auswertung (Tabellen)
Anhang 2.2	statistische Auswertung (Grafiken)

## Abkürzungsverzeichnis

EBA	Eisenbahnbundesamt
IB	Immissionsbereich
f	Frequenz [Hz]
Hz	Hertz, Schwingung je Sekunde
KW	Kalenderwoche
v / v(t)	Schwingschnelle [mm/s]
v <sub>max</sub>	maximale Schwingschnelle in [mm/s]
v <sub>max,mittel</sub>	Mittelwert der Maximalen Schwingschnellen in [mm/s]
X;x	1. Koordinate in der Ebene
Y;y	2. Koordinate in der Ebene
Z;z	3. Koordinate senkrecht zur Ebene

## 1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von Erschütterungsimmissionsmessungen zur Überwachung von Erschütterungseinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart ‚Projekt Stuttgart 21‘“ für den Zeitraum vom 10.08.2015 bis zum 17.08.2015 (KW 34) im Immissionsbereich IB-E1 „Sängerstraße“. Der entsprechende Messort befindet sich am Fundament des Gebäudes Sängerstraße 6 in 70182 Stuttgart. Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AME-1.1 vom 31.03.2015.

## 2 Messergebnisse

In **Anhang 1.1** sind die ermittelten Messdaten für die Kalenderwoche KW 34 getrennt nach den Messkanälen graphisch dargestellt. Die rote Linie zeigt den definierten Hauptalarmwert, die orangene Linie den Voralarmwert und die schwarze Linie die registrierten Messwerte.

In **Anhang 1.2** findet sich die statistische Auswertung der vorliegenden Messungen. In der oberen Hälfte sind der Tagesmittelwert, der in den 4-minütigen Zeitintervallen aufgetretene Spitzenwert der Schwingschnelle mit der Standardabweichung, sowie der Tagesmaximalwert tabellarisch angegeben. Die letzte Zeile der Tabelle beschreibt die Mittelwerte und Maximalwerte der gesamten Woche. In der unteren Hälfte der Seite befinden sich die graphischen Darstellungen der Mittelwerte für die vorliegende Messung. In dem oberen Diagramm wird der Mittelwert plus Standardabweichung und in dem unteren Diagramm der Maximalwert für den jeweiligen Tag dargestellt.

In **Anhang 2.1** ist die letzte Zeile der Tabelle aus **Anhang 1.2** nochmals aufgeführt. Dort werden die Messwerte für alle Wochen des Messzeitraumes dargestellt. Diese Liste wird wöchentlich fortgeschrieben. In **Anhang 2.2** findet sich die graphische Darstellung der Mittelwerte für den bisher verstrichenen Messzeitraum. Auf die Darstellung der Maximalwerte wurde verzichtet, da hieraus keine Aussage über die Tendenz der Schwingungsimmissionen abzuleiten ist. Die ausgewiesenen Mittelwerte

zeigen, ob die Schwingungsimmission im Vergleich zu den Vorwochen zu- oder abgenommen haben.

Wie aus dem Anhang zu entnehmen ist, wurde die maximale Schwingungsschnelle am Gebäudefundament in horizontaler Y-Richtung mit

$$v_{\max} = 0,429 \text{ mm/s}$$


registriert. Diese Schwinggeschwindigkeit unterschreitet den Anhaltswert gemäß **DIN 4150-3** von

$$v_i = 5,0 \text{ mm/s}$$

um mehr als den Faktor 11. Der höchste Mittelwert aller Maximalwerte im 4-Minuten-Takt wurde ebenfalls in horizontaler Y-Richtung festgestellt. Er beträgt

$$v_{\max, \text{mittel}} = 0,038 \text{ mm/s.}$$

Mögliche Gebäudeschäden im Sinne der **DIN 4150-3** infolge der durchgeführten Bautätigkeiten auf der S21-Baustelle können somit ausgeschlossen werden.



Dipl.-Phys. Peter Fritz



Dipl.-Ing. Johannes Gauer



# ANHANG

# Grafische Darstellung der Messwerte

Messzeitraum: von 17.08.2015 bis 24.08.2015

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\B-Erschütterungen\C-Sängerstraße 6\C-Auswertung\97712-AME-1.17-2015-KW 34.xls\ Rohdaten


## Angaben zum Immissionsort

**Messposition:** Kellergeschoss

**Objektadresse:** Sängersstraße 6, 70182 Stuttgart


### X-Achse

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag
17.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	21.08.2015	22.08.2015	23.08.2015	24.08.2015

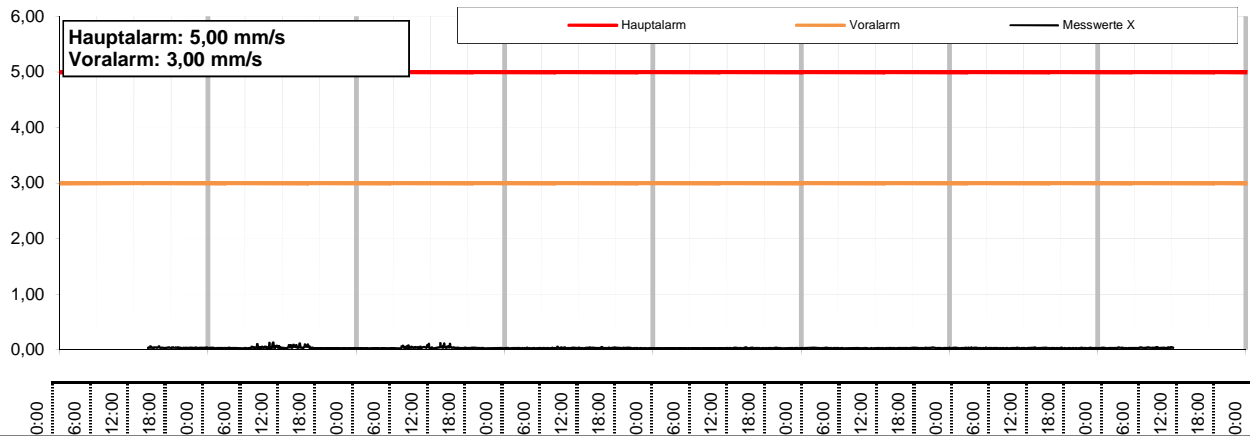


### Y-Achse

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag
17.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	21.08.2015	22.08.2015	23.08.2015	24.08.2015

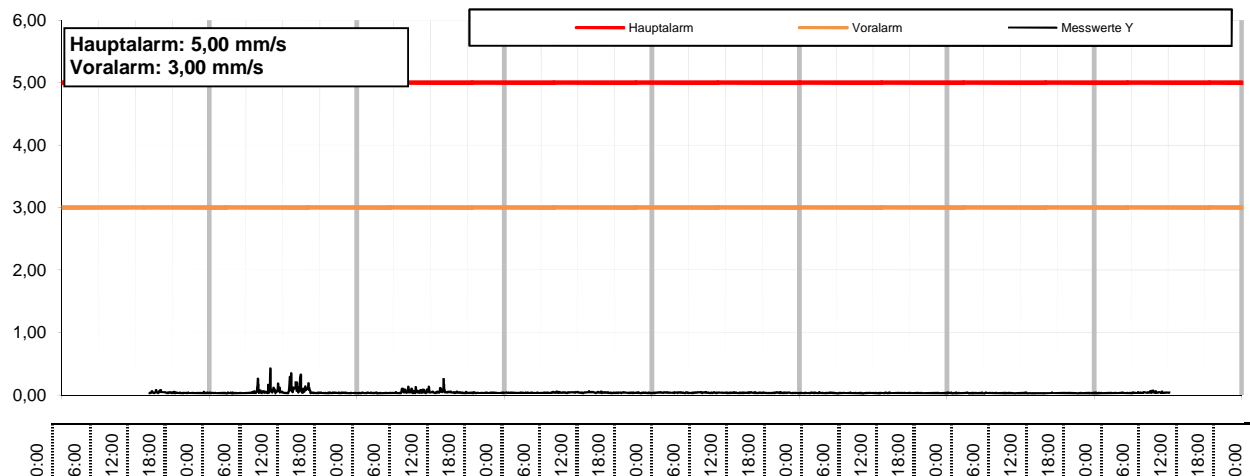

### Z-Achse

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Montag
17.08.2015	18.08.2015	19.08.2015	20.08.2015	21.08.2015	22.08.2015	23.08.2015	24.08.2015

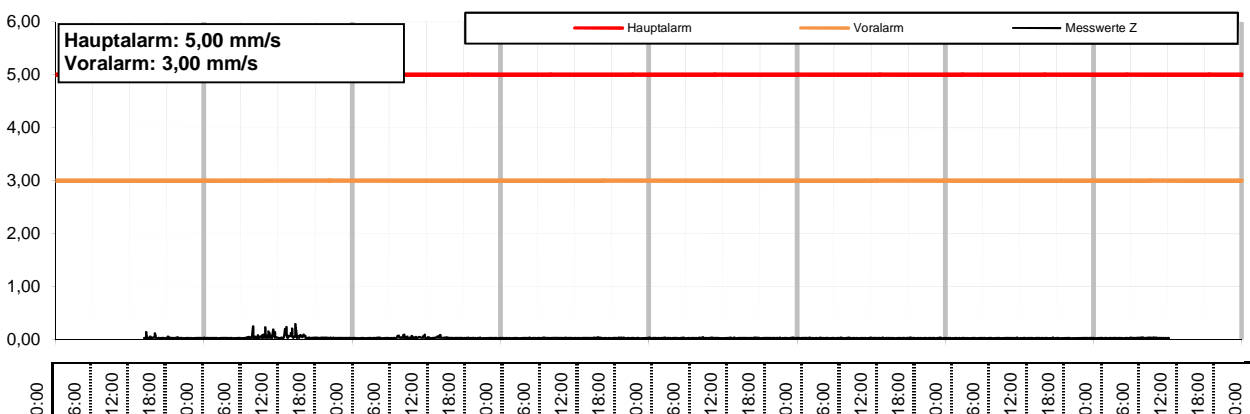

# Statistische Auswertung

Zeitraum vom 17.08.2015 bis 24.08.2015


X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\B-Erschütterungen\C-Sängerstraße 6\C-Auswertung\97712-AME-1.17-2015-KW 34.xls\ Rohdaten

## Angaben zum Imissionsort


**Messposition:** Kellergeschoss  
**Objektadresse:** Sängersstraße 6, 70182 Stuttgart

KW 34	Statistische Werte der registrierten Schwingschnellen in [mm/s]								
	X			Y			Z		
Datum	MW	MAX	Stabw	MW	MAX	Stabw	MW	MAX	Stabw
Mo, 17.Aug. 2015	0,041	0,073	0,006	0,038	0,084	0,010	0,037	0,153	0,014
Di, 18.Aug. 2015	0,043	0,140	0,017	0,052	0,429	0,048	0,049	0,303	0,037
Mi, 19.Aug. 2015	0,039	0,126	0,014	0,043	0,262	0,022	0,037	0,105	0,011
Do, 20.Aug. 2015	0,035	0,066	0,005	0,037	0,063	0,005	0,034	0,052	0,004
Fr, 21.Aug. 2015	0,034	0,052	0,004	0,037	0,056	0,004	0,034	0,052	0,004
Sa, 22.Aug. 2015	0,034	0,049	0,004	0,032	0,049	0,003	0,034	0,045	0,004
So, 23.Aug. 2015	0,035	0,049	0,004	0,031	0,042	0,003	0,032	0,045	0,003
Mo, 24.Aug. 2015	0,038	0,066	0,005	0,036	0,073	0,008	0,035	0,049	0,004
<b>Gesamte Woche:</b>	<b>0,037</b>	<b>0,140</b>	<b>0,010</b>	<b>0,038</b>	<b>0,429</b>	<b>0,021</b>	<b>0,037</b>	<b>0,303</b>	<b>0,016</b>

## Mittelwerte mit Standardabweichung über den Messzeitraum

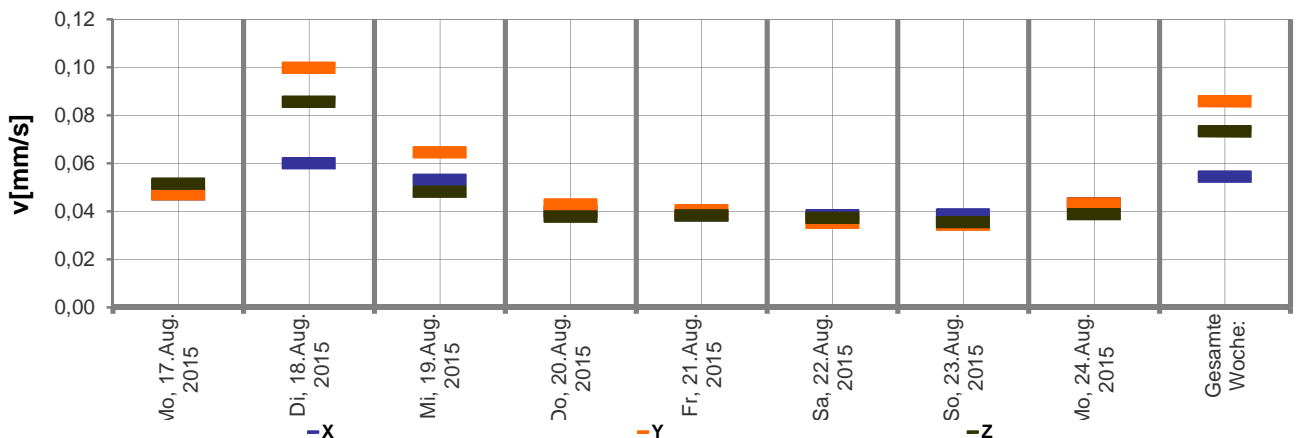

## Maximalwerte über den Messzeitraum

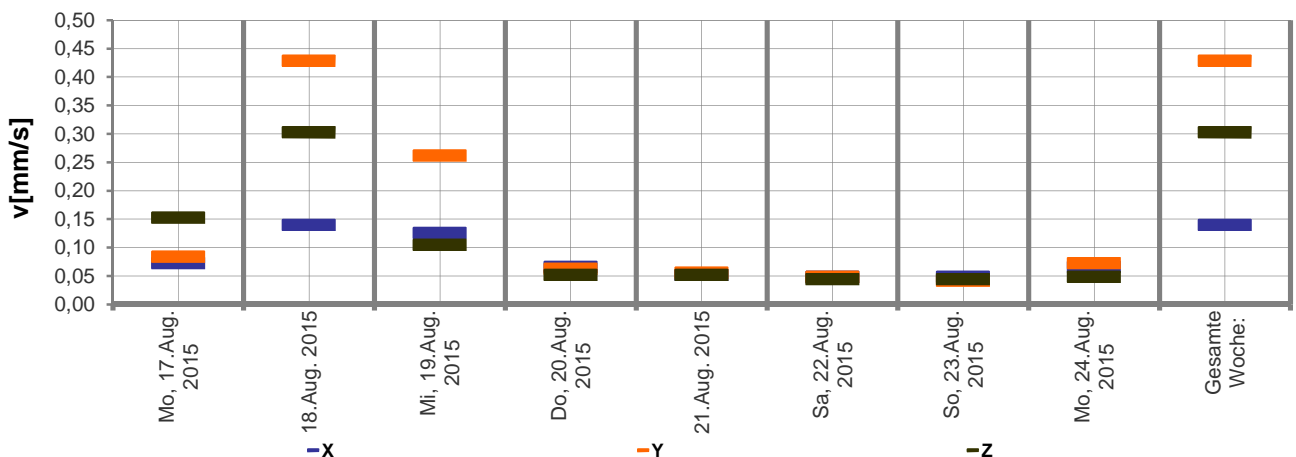

# Statistische Auswertung

Zeitraum von KW 01 bis KW 33

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\B-Erschütterungen\C-Sängerstraße 6\C-Auswertung\97712-AME-1.17-2015-KW 34.xls\ Rohdaten

## Angaben zum Imissionsort

**Messposition:** Kellergeschoss  
**Objektadresse:** Sängersstraße 6, 70182 Stuttgart

		X-Achse v [mm/s]			Y-Achse v [mm/s]			Z-Achse v [mm/s]		
		MW	MAX	Stabw	MW	MAX	Stabw	MW	MAX	Stabw
KW	01									
KW	02									
KW	03									
KW	04									
KW	05									
KW	06									
KW	07									
KW	08	0,037	0,140	0,011	0,039	0,122	0,012	0,037	0,146	0,010
KW	09	0,037	0,140	0,011	0,037	0,171	0,013	0,040	0,178	0,014
KW	10	0,019	0,140	0,013	0,017	0,107	0,012	0,018	0,124	0,014
KW	11	0,018	0,105	0,010	0,015	0,082	0,010	0,016	0,169	0,010
KW	12									
KW	13									
KW	14									
KW	15	0,041	0,077	0,006	0,042	0,077	0,006	0,048	0,098	0,006
KW	16									
KW	17									
KW	18									
KW	19									
KW	20	0,033	0,073	0,004	0,027	0,063	0,008	0,023	0,084	0,005
KW	21									
KW	22									
KW	23									
KW	24	0,031	0,073	0,006	0,031	0,077	0,010	0,025	0,066	0,006
KW	25									
KW	26	0,038	0,122	0,005	0,041	0,108	0,007	0,043	0,129	0,005
KW	27	0,037	0,070	0,005	0,038	0,112	0,008	0,041	0,098	0,006
KW	28	0,032	0,080	0,005	0,036	0,129	0,009	0,042	0,143	0,008
KW	29	0,031	0,119	0,005	0,034	0,140	0,009	0,039	0,195	0,007
KW	30	0,034	0,066	0,005	0,036	0,080	0,009	0,037	0,094	0,006
KW	31	0,033	0,143	0,006	0,033	0,143	0,008	0,038	0,091	0,006
KW	32	0,040	0,119	0,010	0,039	0,237	0,017	0,038	0,199	0,011
KW	33	0,043	0,178	0,012	0,041	0,548	0,021	0,037	0,541	0,020
KW	34									
KW	35									
KW	36									
KW	37									
KW	38									
KW	39									
KW	40									
KW	41									
KW	42									
KW	43									
KW	44									
KW	45									
KW	46									
KW	47									
KW	48									
KW	49									
KW	50									
KW	51									
KW	52									



# Statistische Auswertung für das Jahr 2015 (graphische Darstellung)

Zeitraum von KW 01 bis KW 33


X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\B-Erschütterungen\C-Sängerstraße 6\C-Auswertung\97712-AME-1.17-2015-KW 34.xls\ Rohdaten

## Angaben zum Imissionsort


**Messposition:** Kellergeschoss

**Objektadresse:** Sängersstraße 6, 70182 Stuttgart

### X-Achse v in [mm/s] Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

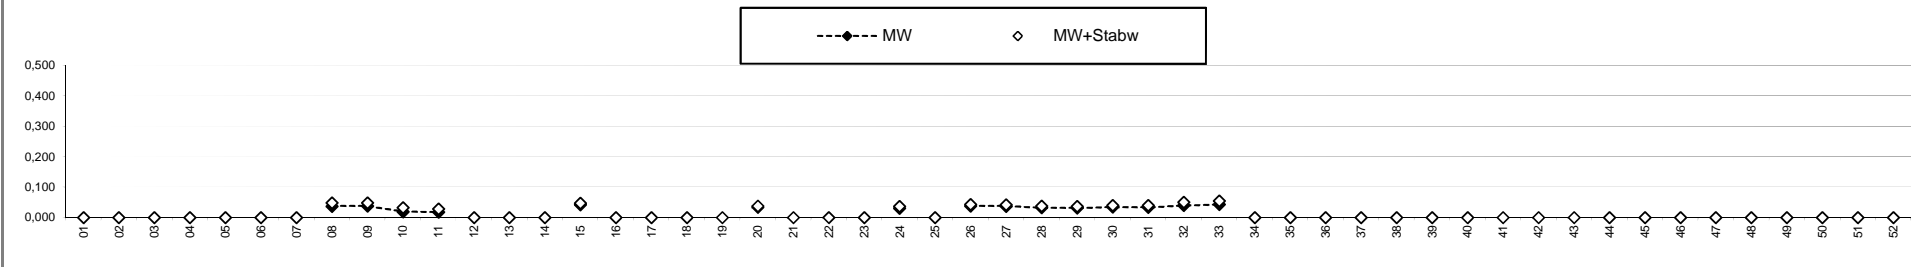

### Y-Achse v in [mm/s] Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

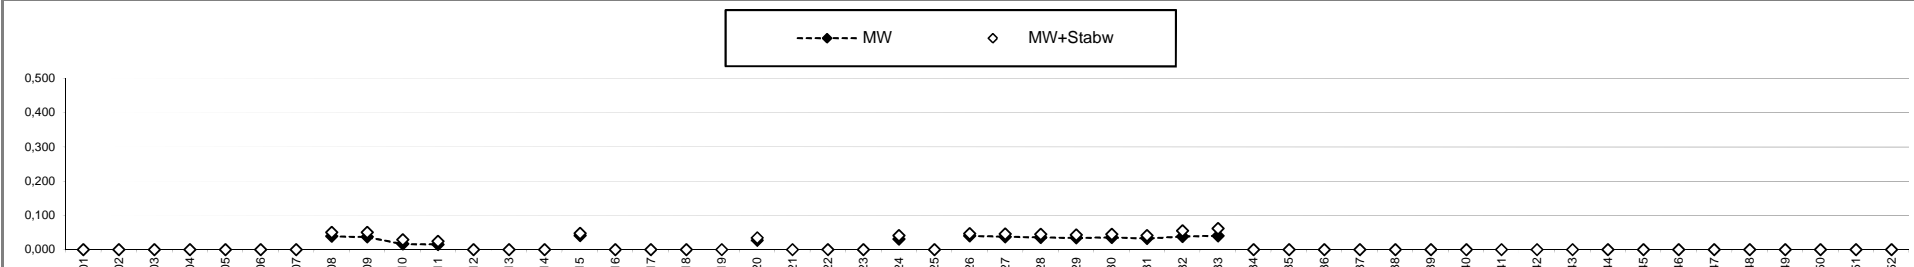

### Z-Achse v in [mm/s] Mittelwerte (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)

